

**RAIN  BIRD®**

## Czujnik wilgotności gleby SMRT-Y

Podręcznik użytkownika



## Spis treści

<b>Wprowadzenie</b> .....	3	Nawadnianie ręczne / Pominięcie .....	11
Wymagane elementy .....	3	Historia nawadniania .....	12
Opis panelu sterowania .....	3	Nawadnianie zawieszono .....	12
Zasada działania .....	3	Nawadnianie dozwolone .....	12
Czynności przygotowawcze .....	4	<b>Ustawianie harmonogramu nawadniania</b> .....	12
<b>Instalacja czujnika wilgotności gleby SMRT-SMS</b> .....	5	<b>Obliczanie połowej pojemności wodnej / progu wilgotności</b> ...	13
<b>Instalacja interfejsu sterującego SMRT-Y</b> .....	8	Metoda połowej pojemności wodnej .....	13
Informacje ogólne .....	8	Metoda automatycznego progu wilgotności .....	13
Szczegółowa procedura .....	8	<b>Konfiguracja systemu</b> .....	14
<b>Eksploatacja SMRT-Y</b> .....	10	Zalecane dalsze czynności .....	14
Przeprowadzanie odczytu wilgotności .....	10	<b>Opcjonalne połączenia dla terenów szczególnego rodzaju</b> .....	14
Ustawianie progu wilgotności .....	10	Sposób wykonania połączeń .....	14
Wyświetlanie temperatury gleby .....	11	<b>Uwagi specjalne</b> .....	15
Zmiana skali temperatury .....	11	<b>Rozwiązywanie problemów</b> .....	16
Wyświetlanie EC gleby .....	11		

## Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu Czujnika wilgotności gleby SMRT-Y firmy Rain Bird wykorzystującego najbardziej zaawansowane technologie dostępne na rynku. Tym sposobem dołączyli Państwo do grona osób zainteresowanych oszczędzaniem wody, najcenniejszego zasobu naturalnego na Ziemi, a jednocześnie dbających o utrzymanie systemów korzeniowych darni i drzew w optymalnej kondycji.

**Wymagane elementy** Przed rozpoczęciem instalacji zakupionego Czujnika wilgotności gleby firmy Rain Bird należy przygotować następujące elementy:

### Instalacja Czujnika (SMRT-SMS)

- Przewód o średnicy znormalizowanej 18 AWG (przekrój 0,824 mm<sup>2</sup>) lub równoważny w celu łączenia i do umieszczania pod ziemią
- Osłonki żelowe lub równoważne łączówki odporne na wpływ wody (3)
- Studzienka zaworowa o średnicy około 18 cm (7 cali) (opcjonalnie)
- Płasko zakończona łopata
- Szczypce do usuwania izolacji

### Opis panelu sterowania



**Wyświetlacz LCD**

Pokazuje wilgotność gleby, temperaturę gleby, przewodność elektryczną. Dodatkowo umożliwia wyświetlenie historii nawadniania (patrz strona 20).



**Przycisk „Read Sensor”**

Pozwala wyświetlić i ustawić próg wilgotności. Próg ten określa poziom wilgotności w ujęciu objętościowym, przy którym czujnik SMRT-Y przerywa nawadnianie.



**Przycisk „Soil Temp”**

Pozwala wyświetlić temperaturę gleby. Służy do zwiększania wartości, gdy jednocześnie wciśnięty jest przycisk „Read Sensor”. Trzymając ten przycisk wciśnięty, przyciskiem „Soil EC” można dokonać zmiany skali temperatury pomiędzy stopniami Fahrenheita i Celsjusza.



**Przycisk „Soil EC”**

Pozwala wyświetlić wartość EC gleby. Służy do zmniejszania wartości, gdy jednocześnie wciśnięty jest przycisk „Read Sensor”. Umożliwia dokonanie zmiany skali temperatury pomiędzy stopniami Fahrenheita i Celsjusza, gdy jednocześnie wciśnięty jest przycisk „Soil Temp”.



**Przycisk „Bypass”**

Zawiesza oddziaływanie SMRT-Y na pracę systemu nawadniania.

### Zasada działania

Zestaw SMRT-Y wykorzystuje cyfrowy czujnik transmisjometryczny służący do pomiaru wilgotności gleby, który zakopany pod trawnikiem monitoruje jej pojemność wodną. Interfejs sterujący SMRT-Y został zaprojektowany do współpracy ze sterownikami nawodnieniowymi. Czujnik SMRT-Y dokonuje pomiaru wilgotności gleby co 10 minut i w przypadku, gdy zawartość wody w glebie przekroczy ustawioną wartość progową, powoduje on zawieszenie cyklu nawadniania poprzez odcięcie zasilania elektrozaworów. Zasilanie jest przywracane po 30 minutach braku aktywności sterownika.





**UWAGA:** Przeprowadzenie odczytu ręcznego podczas cyklu nawadniania lub w ciągu 30 minut po zakończeniu takiego cyklu nie będzie miało wpływu na pracę interfejsu sterującego, który będzie mógł pozostać w trybie „Nawadnianie zawieszono/dozwolone”. Wciśnięcie przycisku „Read Sensor” w tym czasie może skutkować wyświetleniem przez interfejs sterujący poziomu wilgotności przekraczającego wartość progową. Interfejs sterujący nie zmienia stanu ani nie zawiesi nawadniania, dopóki odczyt nie odbędzie się poza wspomnianym okresem. Dzięki temu można mieć pewność, że w trakcie dozwolonego cyklu nawadniania, do wszystkich stref ujętych w programie nawadniania, zostanie doprowadzona woda.

Jeżeli zawartość wody w glebie w momencie rozpoczęcia cyklu przez sterownik będzie niższa od wartości progowej, wtedy SMRT-Y zezwoli sterownikowi na wykonywanie programów nawadniania bez zakłóceń. Połączenie jest utrzymywane przez cały cykl nawadniania i przez 30 minut po jego zakończeniu. SMRT-Y umożliwia nawadnianie dwóch stref w sposób niezależny od czujnika, co jest użyteczne w przypadku roślin odpornych na suszę, kaktusów, drzew, roślin doniczkowych, obszarów nawadniania kropłowego, itp. (patrz strona 25).

### Czynności przygotowawcze

1. Należy się upewnić, że teren był nawadniany w ciągu ostatnich 12 godzin. Dzięki temu wykonanie wykopu będzie łatwiejsze, a prawdopodobieństwo uszkodzenia systemu korzeniowego darni zostanie zmniejszone.
2. Należy dokonać przeglądu każdej ze stref nawadniania i rozpoznać typ podstawowej roślinności (darń, krzewy, kwiaty, itp.), a także zanotować typ strefy (kroplowniki lub zraszacze) oraz jej lokalizację na posiadłości. W przypadku stref z darnią należy zanotować czy dana strefa jest w pełni nasłoneczniona, częściowo nasłoneczniona, czy też zacieniona. Dodatkowo, należy zapisać bieżące ustawienia sterownika nawadniania dla każdej ze stref.
3. Należy się upewnić, że każda ze stref funkcjonuje we właściwy sposób.
4. Jako miejsce instalacji czujnika należy wybrać strefę w pełni nasłonecznioną (patrz Rysunek 1 i 2).
5. Od właściciela posiadłości lub osoby zajmującej się jej utrzymaniem należy uzyskać i zanotować informacje dotyczące najczęściej stosowanych odstępów pomiędzy nawodnieniami oraz czasów trwania nawadniania w szczytowym okresie poprzedniego sezonu.

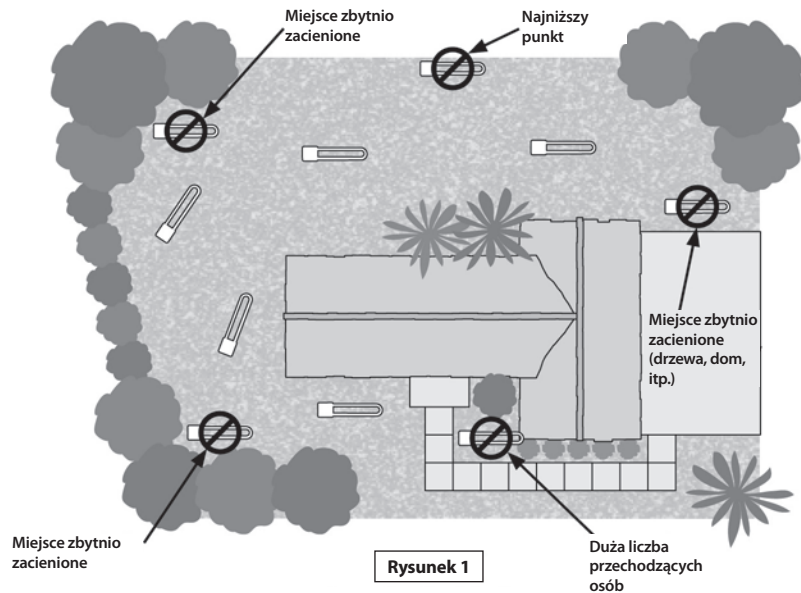

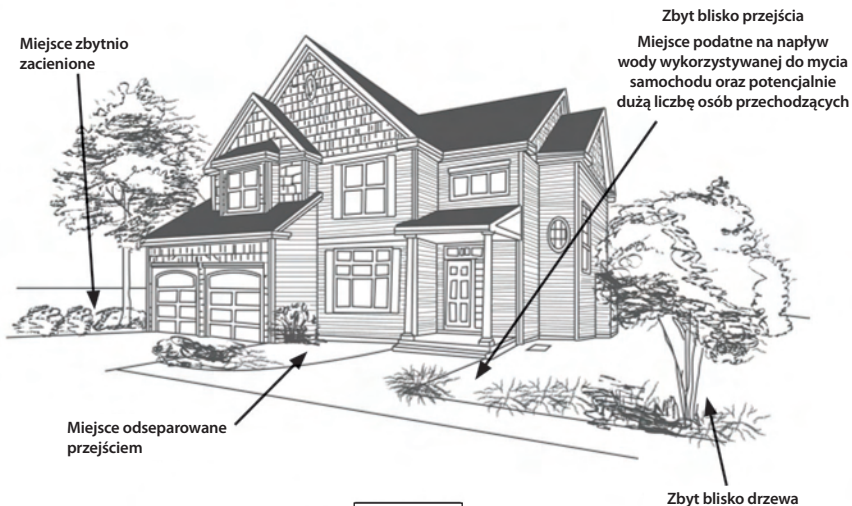

Rysunek 2

Niedopuszczalne lokalizacje czujnika

## Instalacja czujnika wilgotności gleby SMRT-SMS

1. Należy ręcznie włączyć nawadnianie w strefie, w której czujnik ma zostać zainstalowany oraz w strefach przyległych. Kolejno należy obserwować schemat rozprowadzania wody i wybrać miejsce, w którym czujnik zostanie zainstalowany.




**UWAGA:** Należy unikać umieszczania czujnika w miejscach, w których może gromadzić się spływająca woda, tzn. blisko podjazdów, chodników, zagłębień terenu, a także u stóp wzniesień lub wzgórz.

2. Należy wybrać miejsce, w którym darń jest zdrowa, a podglebie umożliwia odprowadzanie wody. Czujnik należy umieścić w odległości przynajmniej czterech stóp (ok. 122 cm) od głowic zraszających, w miejscu, które jest nawadniane wyłącznie w ramach jednej wybranej strefy.
3. Należy zlokalizować studzienkę zaworową znajdującą się najbliżej miejsca wybranego w celu instalacji czujnika, a następnie zidentyfikować i oznaczyć oba końce przewodu sterującego, w studzience i w sterowniku. Aby sprawdzić, którą strefę obsługuje dany zawór, można go otworzyć ręcznie w studzience zaworowej, zezwalając na nieznaczny wypływ wody, a następnie kawałkiem taśmy izolacyjnej oznaczyć przewód sterujący połączony z tym zaworem. Podobnie, za pomocą taśmy izolacyjnej, należy oznaczyć drugi koniec przewodu znajdujący się w obudowie sterownika nawadniania. Należy się upewnić, że wybrany przewód jest przewodem sterującym, a nie przewodem wspólnym.




**UWAGA:** Należy unikać stref obsługujących więcej niż jeden elektrozawór. Przewód o kolorze zielonym podłączony do interfejsu sterującego SMRT-Y może być połączony wyłącznie ze strefą, w której aktywowany jest jeden elektrozawór.

4. Za pomocą płasko zakończonej łopaty należy zaznaczyć trzy boki prostokątnego obszaru o szerokości równej około 46 cm (18 cali), długości równej około 46 cm (18 cali) oraz głębokiego na około 15 cm (6 cali). Powstała szczelina powinna mieć kształt litery U (patrz Rysunek 3). Wykorzystując łopaty należy odwarstwić darń na głębokości około 10 cm (około 4 cali) i zwinąć ją, pozostawiając odkrytą glebę na głębokości około 7,5 do 10 cm (3 do 4 cali). W odległości około 15 cm (około 6 cali) od jednej z krawędzi otworu należy podobnie zaznaczyć obszar i wykopać zagłębienie, w którym będzie można umieścić studzienkę zaworową o średnicy około 18 cm (7 cali). Ta studzienka zaworowa zostanie wykorzystana w celu połączenia dodatkowego przewodu z czujnika z przewodem sterującym zidentyfikowanym w kroku 3. Należy wykopać rowek pomiędzy wspomnianą studzienką zaworową i wykopem do umieszczenia czujnika (patrz Rysunek 4).

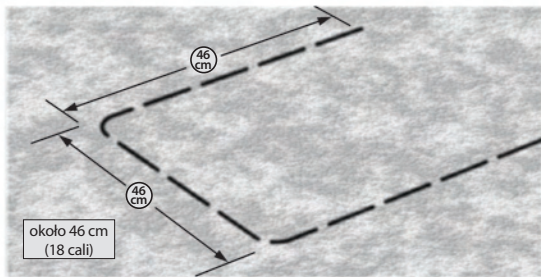



Rysunek 3

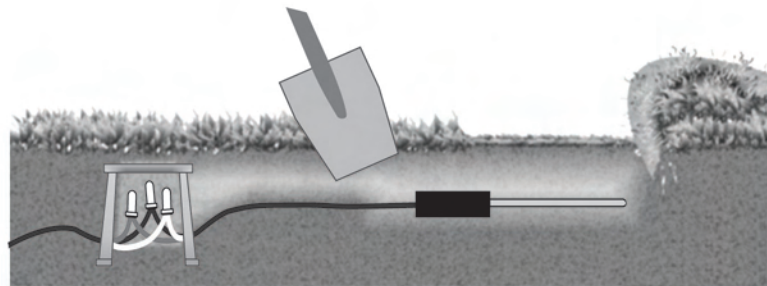

Rysunek 4

5. Czujnik należy umieścić na nieubitej ziemi w pozycji poziomej na spodzie wykopu w kształcie litery U w taki sposób, aby przewody biegły w rowku prowadzącym do studzienki. Pręty czujnika należy szczelnie obsypać luźną ziemią do wysokości około 1,5 cm (0,5 cala) poniżej poziomu terenu, a następnie rozłożyć zwinętą darń i dokładnie umieścić ją w powstałym zagłębieniu.

6. W studzience wykorzystywanej do łączenia przewodów należy połączyć przewody czujnika z kablem przedłużającym, prowadzącym do studzienki zaworowej. Po upewnieniu się, że system działa poprawnie, wszystkie połączenia należy zabezpieczyć osłonkami żelowymi. Jeżeli kolory przewodów w kablu przedłużającym nie pokrywają się z kolorami przewodów czujnika, wtedy należy zanotować kolory przewodów kabla przedłużającego odpowiadające przewodom czerwonemu, białemu i czarnemu, wyprowadzonym z czujnika.
7. W studzience zaworowej należy odłączyć oznaczony przewód sterujący od zaworu i połączyć go z tym przewodem kabla przedłużającego, który został w poprzednim kroku połączony z czerwonym przewodem czujnika. Żaden z pozostałych przewodów nie powinien być wykorzystywany w tym połączeniu. Następnie należy ponownie połączyć rozłączony przewód cewki zaworu z przewodem kabla przedłużającego prowadzącym do czarnego przewodu czujnika. Z kolei biały przewód czujnika należy połączyć z przewodem wspólnym w studzience zaworowej. Ponadto należy się upewnić, że wszystkie zawory znajdujące się w studzience zaworowej współdzielą ten sam przewód wspólny, który został połączony z białym przewodem czujnika (patrz Rysunek 5). Po upewnieniu się, że system działa poprawnie, wszystkie połączenia należy zabezpieczyć osłonkami żelowymi (patrz schemat połączeń zawarty w zestawie).

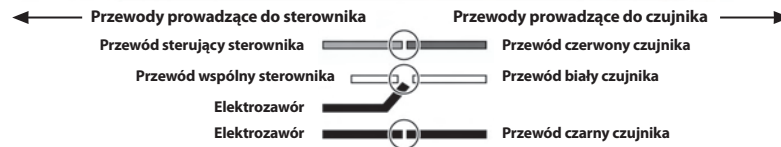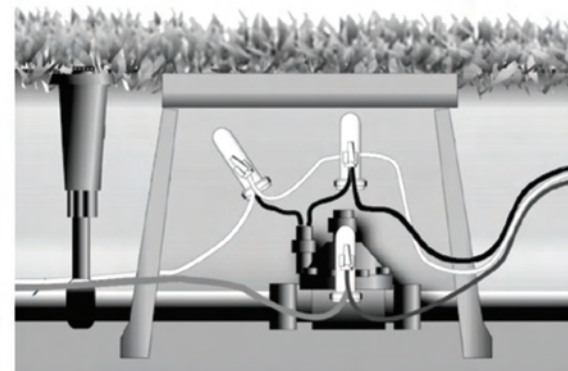


**Rysunek 5**

**Połączenia w studzience zaworowej**

W celu wykonania połączenia odpornego na warunki pogodowe (patrz Rysunek 6) należy wykorzystać:

- Studzienkę zaworową o przekroju kołowym i średnicy około 18 cm (7 cali) (element Rain Bird #VB-7RND).
- Osłonki żelowe lub równoważne złączki odporne na działanie wody (złącze do bezpośredniego zakopywania firmy Rain Bird #DBTWC25).
- Przewód do bezpośredniego zakopywania o średnicy znormalizowanej 18 AWG (przekrój 0,824 mm<sup>2</sup>) z izolacją polietylenową (lub równoważny) w celu łączenia i układania pod ziemią.

8. Na koniec, miejsce instalacji czujnika należy powoli zalać około 19 litrami wody.

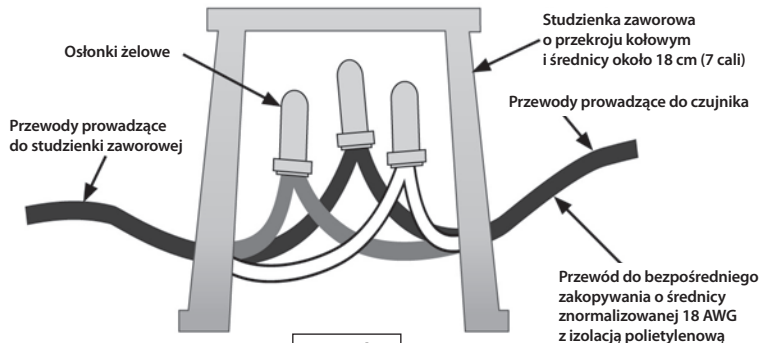

Rysunek 6

Połączenia w studzience wykorzystywanej do łączenia przewodów

## Instalacja interfejsu sterującego SMRT-Y

### Informacje ogólne

Interfejs sterujący SMRT-Y należy przymocować do ściany tuż koło sterownika nawadniania. Kabel wychodzący z SMRT-Y należy doprowadzić do sterownika, a następnie należy odłączyć wszystkie przewody podłączone do zacisku wspólnego sterownika i połączyć je z białym przewodem SMRT-Y.




**UWAGA:** Jeżeli występuje więcej niż jeden przewód wspólny, wtedy wszystkie przewody wspólne należy połączyć z białym przewodem SMRT-Y.

Czarny przewód SMRT-Y należy połączyć z zaciskiem wspólnym COM sterownika, a oznaczony przewód sterujący odłączyć od zacisku i połączyć z czerwonym przewodem SMRT-Y. Zielony przewód SMRT-Y należy podłączyć pod zacisk, od którego odłączony został przewód sterujący, a następnie podłączyć pomarańczowy przewód SMRT-Y do rozgałęźnika napięcia przemiennego 24 VAC lub zacisku transformatora (patrz Rysunek 8).

### Szczegółowa procedura

1. Należy odłączyć przewód lub przewody podłączone do zacisku wspólnego COM sterownika. Czarny przewód interfejsu sterującego SMRT-Y należy połączyć z zaciskiem wspólnym COM sterownika (patrz Rysunek 7).

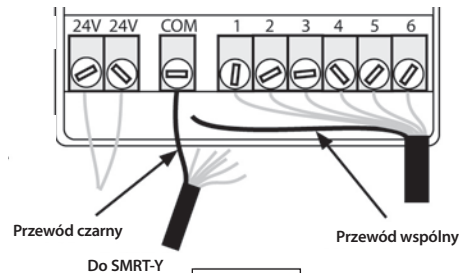

Rysunek 7




2. Przewód pomarańczowy SMRT-Y należy podłączyć do jednego z zacisków napięcia przemiennego 24 VAC w sterowniku. Aby ustalić właściwy zacisk 24 VAC, należy przyłożyć pomarańczowy przewód do każdego z nich (wtyczka sterownika musi być podłączona do gniazda zasilającego), a następnie użyć tego zacisku, który spowodował włączenie wyświetlacza SMRT-Y (patrz Rysunek 8).



**UWAGA:** Należy się upewnić, że po ustaleniu właściwego zacisku 24 VAC, wtyczka sterownika zostanie odłączona od gniazda zasilającego. Przewodów zasilających podłączonych do zacisków 24 VAC nie należy odłączać. Powinny one pozostać na swoim miejscu.

Należy odłączyć zasilanie sterownika i podłączyć pomarańczowy przewód do właściwego zacisku wraz z przewodem już tam podłączonym. (Niektóre sterowniki są wyposażone w zacisk oznaczony jako „TEST” lub „HOT SPOT”, do których można podłączyć pomarańczowy przewód.)



Przewód należy podłączyć pod właściwy zacisk 24 VAC

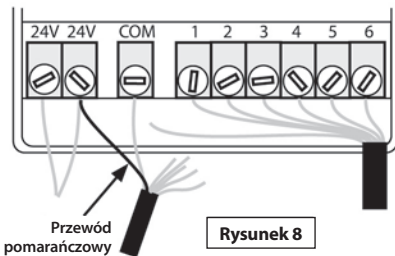

**UWAGA:** W przypadku niektórych sterowników uzyskanie dostępu do zacisków zasilania przemiennego nie jest możliwe. W takiej sytuacji należy skorzystać z zasilacza o napięciu przemiennym 24 VAC, który można nabyć u lokalnego dystrybutora urządzeń zraszających. Jeden z przewodów zasilacza napięcia przemiennego należy podłączyć do zacisku wspólnego COM (do którego jest również podłączony czarny przewód SMRT-Y), a drugi przewód zasilacza należy połączyć z pomarańczowym przewodem SMRT-Y.


3. Przewód lub przewody odłączone od zacisku wspólnego COM należy połączyć z białym przewodem w kablu SMRT-Y z wykorzystaniem łączówki (patrz Rysunek 9).

4. Należy odłączyć zidentyfikowany i oznaczony uprzednio przewód sterujący dla docelowej strefy (strefa #1 na Rysunku 10) i połączyć go z czerwonym przewodem interfejsu sterującego SMRT-Y z wykorzystaniem łączówki (patrz Rysunek 10).

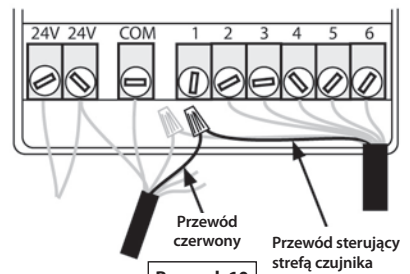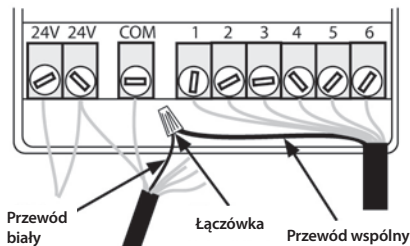

5. Przewód zielony interfejsu sterującego SMRT-Y należy połączyć z tym zaciskiem sterownika, do którego pierwotnie był podłączony zaznaczony przewód sterujący (patrz Rysunek 11).

6. Należy włączyć sterownik i poczekać, aż interfejs sterujący SMRT-Y przeprowadzi pomiar wilgotności gleby. Odczyt powinien się pojawić na wyświetlaczu po 4-5 sekundach. Pojawienie się wartości zerowej oznacza, że przewody czujnika nie zostały prawidłowo podłączone i konieczne jest sprawdzenie poprawności połączeń oraz przeprowadzenie stosownej korekty. Wyświetlenie wartości niezerowej wskazuje, że czujnik został podłączony poprawnie i można przystąpić do nakładania osłonek żelowych na połączenia przewodów czujnika. Dodatkowo należy sprawdzić temperaturę oraz przewodność elektryczną gleby.

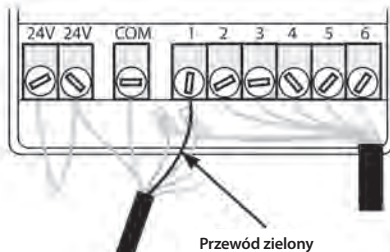

Rysunek 11

**Gratulujemy, instalacja została zakończona!**




## Eksploatacja SMRT-Y

### Przeprowadzanie odczytu wilgotności

Interfejs sterujący SMRT-Y wyświetla ostatni odczyt wilgotności (pomiar jest wykonywany co 10 minut). Aby uzyskać aktualny odczyt wilgotności, należy wcisnąć przycisk **Read Sensor**. Na wyświetlaczu pojawi się napis „- - -”, a następnie bieżąca wartość wilgotności.

### Ustawianie progu wilgotności

Aby ustawić poziom wilgotności, należy wcisnąć i trzymać przycisk „Read Sensor”, jednocześnie wciskając przycisk „Soil Temp” w celu zwiększenia wartości progowej lub przycisk „Soil EC” w celu jej zmniejszenia (patrz strona 23).

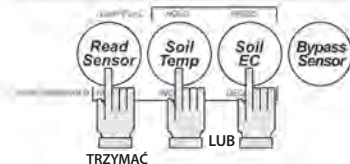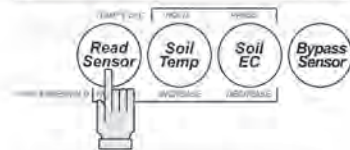

### Wyświetlanie temperatury gleby

W celu wyświetlenia temperatury gleby należy wcisnąć przycisk **Soil Temp**.




### Wyświetlanie EC gleby

Należy wcisnąć przycisk **Soil EC** w celu wyświetlenia przewodności elektrycznej gleby (EC).



### Zmiana skali temperatury

W celu zmiany pomiędzy skalą Fahrenheita i Celsjusza należy przytrzymać przycisk **Soil Temp** i dokonać przełączenia przyciskiem **Soil EC**.

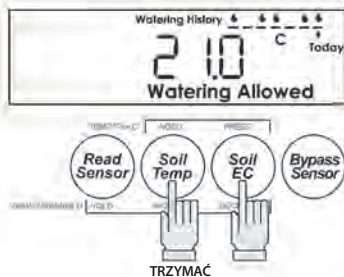


### Nawadnianie ręczne/Pominięcie

W celu sprawdzenia systemu nawadniania lub ręcznego nawodnienia jednej ze stref, należy skorzystać z opcji pominięcia czujnika, dzięki czemu nie odetnie on zasilania zaworów.

Można tego dokonać poprzez wciśnięcie przycisku **Bypass Sensor**. Wywoła to powolne mignięcie ikony pominięcia czujnika „BYPASS SENSOR”.

Podczas pracy w tym trybie, czynności podejmowane przez sterownik nie będą wstrzymywane przez interfejs sterujący SMRT-Y.

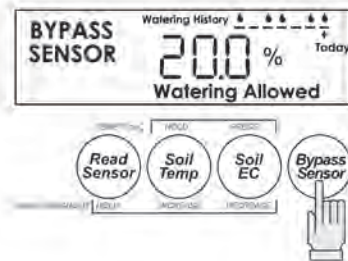

### Historia nawadniania

Interfejs sterujący SMRT-Y pokazuje 7 ostatnich prób nawadniania. Dla przypadków, w których SMRT-Y zezwolił na nawadnianie, wyświetlany jest symbol kropli. Jeżeli nawadnianie było zawieszono, wtedy wyświetlone zostanie puste miejsce. Ikona „Today” wskazuje najbardziej aktualny cykl nawadniania. Aktualizacja historii nawadniania następuje 30 minut po zakończeniu każdego cyklu.

### Nawadnianie zawieszono

Gdy poziom wilgotności gleby przekroczy wartość progową, wtedy wyświetlona zostanie ikona „Suspended Watering” oznaczająca zawieszenie nawadniania. Nawadnianie nie będzie realizowane.

### Nawadnianie dozwolone

Gdy poziom wilgotności gleby spadnie poniżej wartości progowej, wtedy wyświetlona zostanie ikona „Watering Allowed” oznaczająca, że nawadnianie jest dozwolone. Ta ikona zostanie wyświetlona również wtedy, gdy aktywny będzie tryb pominięcia czujnika „BYPASS SENSOR”. Nawadnianie będzie realizowane w normalny sposób.



### Ustawianie harmonogramu nawadniania

Polowa pojemność wodna określa ilość wody jaką gleba utrzymuje w stanie równowagi. Ilość wody wymaganą w celu zwiększenia zawartości wody z 80% do 100% połowej pojemności wodnej, można wyznaczyć ze wzoru:

$$\text{Ilość wody w milimetrach} = 0.2 * \text{Polowa pojemność wodna} * \text{Głębokość}$$




Jeżeli połowa pojemność wodna wynosi 25%, a nawadnianie odbywa się do głębokości 20 cm (200 mm), wtedy wymagana ilość wody wynosi  $0.2 * 0.25 * 200 = 10 \text{ mm}$ .

Jeżeli dawka opadowa zraszaczy jest znana, wtedy czas nawadniania można opisać wzorem:

$$\text{Czas trwania nawadniania w minutach} = 60 * \text{Ilość wody w milimetrach} / \text{Efektywna dawka opadowa}$$

Jeżeli efektywna dawka opadowa dla powyższego przypadku wynosi 12.5 mm na godzinę, wtedy czas trwania nawadniania będzie równy  $60 * 10 / 12.5 = 48 \text{ minut}$ .

Dzięki tabeli znajdującej się na kolejnej stronie można w prosty sposób ustawić czasy nawadniania dla wszystkich stref nawadniana. Tabela ta została opracowana na podstawie wzorów podanych powyżej i można z niej skorzystać po dokonaniu pomiaru połowej pojemności wodnej gleby (patrz następna strona). W tym celu należy znać typ głowic zraszających oraz ich dawki opadowe.

Dobór czasu trwania nawadniania		Zraszacz turbinkowe 	Zraszacz statyczny 	Dysza rotacyjna 						
Połowa pojemność wodna	Nastawa progu wilgotności	Całkowity czas trwania nawadniania [minuty]	Czas absorpcji		Całkowity czas trwania nawadniania [minuty]	Czas absorpcji		Całkowity czas trwania nawadniania [minuty]	Czas absorpcji	
			Maksymalny czas nawadniania	Minimalny czas absorpcji		Maksymalny czas nawadniania	Minimalny czas absorpcji		Maksymalny czas nawadniania	Minimalny czas absorpcji
45%	36%	58	11	41	29	5	43	95	15	30
40%	32%	52	11	32	26	5	34	84	15	21
35%	28%	45	16	25	23	7	28	74	19	12
30%	24%	39	20	19	19	8	24	63	22	4
25%	20%	32	34	4	16	11	13	53	25	0
20%	16%	26	48	0	13	13	13	42	30	0
15%	12%	19	88	0	10	17	9	32	33	0
10%	8%	13	300	0	6	21	6	21	37	0

- Całkowity czas trwania nawadniania wyznacza czas w minutach, wymagany do zwiększenia wilgotności z określonego progu wilgotności do połowej pojemności wodnej.
- Maksymalny czas nawadniania wyznacza okres w minutach, po upływie którego woda zacznie się zbierać na powierzchni i ściekać.
- Minimalny czas absorpcji wyznacza okres w minutach, który jest wymagany, aby mogła nastąpić absorpcja wody zebranej na powierzchni.
- Należy dobrać rodzaj głowicy deszczującej wykorzystywanej w danej strefie oraz wartość połowej pojemności wodnej. Jeżeli strefa obsługiwana przez zraszacz statyczny cechuje się połową pojemnością wodną na poziomie 35%, a próg wilgotności został ustawiony na 28%, wtedy całkowity czas nawadniania wyniesie 23 minuty. Należy ustawić sterownik w taki sposób, aby całkowity czas nawadniania wyniósł 23 minuty przy maksymalnym czasie nawadniania równym 7 minutom i minimalnym czasie absorpcji równym 28 minutom.

## Obliczanie połowej pojemności wodnej / progu wilgotności

Trawniki różnią się między sobą, a połowa pojemność wodna i próg wilgotności są unikalne dla różnych posiadłości. Poniżej opisano najlepszą metodę wyznaczania optymalnego ustawienia progu wilgotności. Należy również pamiętać, że w każdej chwili można dokonać zmiany wartości tego progu.

### Metoda połowej pojemności wodnej

Tuż przed zachodem słońca należy nawodnić glebę w okolicy czujnika aż do stanu nasycenia. Nawodnienie powinno być na tyle silne, aby na powierzchni terenu utrzymywała się woda.



W tym celu można skorzystać z pojemnika o objętości około 19 litrów lub z węża ogrodowego. Następnego dnia, zanim czujnik znajdzie się w bezpośrednim zasięgu słońca, należy dokonać odczytu wilgotności gleby poprzez wciśnięcie przycisku „Read Sensor”. Ten odczyt wyznaczy połowę pojemność wodną, a optymalny próg wilgotności powinien być równy 80% tej wartości.

### Metoda automatycznego progu wilgotności

Tuż przed zachodem słońca należy nawodnić glebę w okolicy czujnika aż do stanu nasycenia za pomocą pojemnika o objętości około 19 litrów. Następnie należy zaprogramować sterownik na nawadnianie o godzinie 5:00 rano kolejnego dnia.

W ostatnim kroku należy jednocześnie wcisnąć i przytrzymać przyciski „Read Sensor” i „Soil Temp” podczas jednokrotnego naciśnięcia i zwolnienia przycisku „Soil EC”. Ikony trybu nawadniania zawieszzonego i nawadniania dozwolonego zaczną pulsować.

Gdy sterownik podejmie próbę rozpoczęcia nawadniania następnego ranka, SMRT-Y wykona pomiar i automatycznie ustawi próg wilgotności na 80% połowej pojemności wodnej.

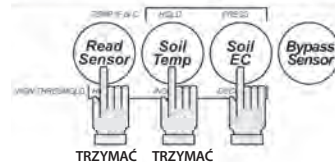

## Konfiguracja systemu

1. Należy zaprogramować sterownik w taki sposób, aby nawadnianie odbywało się we wszystkich strefach z najwyższą częstotliwością jakiej można oczekiwać w szczycie sezonu. Może to oznaczać nawadnianie codzienne.
2. Należy ustawić czasy trwania nawadniania zgodnie z poprzednimi ustawieniami wprowadzonymi przez instalatora lub właściciela posiadłości.
3. Należy włączyć funkcję automatycznego prognozy wilgotności w interfejsie sterującym poprzez jednoczesne wciśnięcie i przytrzymanie przycisków „Read Sensor” i „Soil Temp” podczas jednokrotnego naciśnięcia i zwolnienia przycisku „Soil EC”. Jeżeli funkcja ta została poprawnie skonfigurowana, ikony trybu nawadniania zawieszono i nawadnianie dozwolonego zacznie pulsować. Ikony będą pulsowały do momentu automatycznego ustawienia wartości progowej.
4. Należy się upewnić, że sterownik został zaprogramowany w taki sposób, aby jego uruchomienie nastąpiło kolejnego dnia rano, zanim słońce zacznie padać na obszar, w którym znajduje się czujnik. Ten przedział czasowy nazywa się okresem automatycznej kalibracji.
5. Należy się upewnić, że ikona pominięcia czujnika „Bypass Sensor” nie pulsuje w lewym górnym narożniku wyświetlacza LCD. Jeżeli ikona będzie pulsowała, wtedy należy wcisnąć przycisk kontrolujący pomijanie czujnika „Bypass Sensor”, aby umożliwić pracę czujnika wilgotności gleby.
6. Przed opuszczeniem posiadłości, na obszar wokół czujnika należy wylać około 19 litrów wody. Wodę należy również wylać na rowki zaznaczone w darni.

### Zalecane dalsze czynności

1. Wartość progowa wilgotności dla nawadniania jest ustalana podczas okresu automatycznej kalibracji. Po upływie pewnego czasu od pierwszego uruchomienia sterownika należy wcisnąć przycisk „Read Sensor”, znajdujący się na interfejsie sterującym, w celu sprawdzenia wartości progowej wilgotności dla nawadniania. Wyświetlona wartość będzie oznaczała poziom wilgotności w strefie korzeniowej, przy którym możliwe będzie nawadnianie.
2. Należy ponownie ustawić czasy nawadniania dla poszczególnych stref kierując się tabelą czasu nawadniania i instrukcjami. Aby skorzystać z tabeli konieczna jest znajomość wartości progowej wilgotności uzyskanej w poprzednim kroku oraz wielkości dawek opadowych w poszczególnych strefach.

## Opcjonalne połączenia dla terenów szczególnego rodzaju

W przypadku niektórych stref może zachodzić potrzeba nawadniania niezależnie od poziomu wilgotności zmierzonego przez czujnik. Przykładem może być kwietnik z nawadnianiem kropkowym lub obszar nieporośnięty roślinnością. SMRT-Y może obsłużyć dwie strefy tego typu.

### Sposób wykonania połączeń:

1. Należy ustalić, która strefa lub które strefy należą do tej kategorii i zanotować numery zacisków sterownika, do których są podłączone przewody je obsługujące.
2. Należy połuźnić śrubę mocującą taki przewód do zacisku sterownika.
3. Należy zdjąć izolację i podłączyć przewód niebieski interfejsu sterującego SMRT-Y do zacisku, do którego jest podłączony przewód sterujący.




**UWAGA:** W rezultacie do takiego zacisku będą podłączone dwa przewody: niebieski prowadzący interfejsu sterującego SMRT-Y i przewód sterujący prowadzący do zaworu.

4. W przypadku występowania drugiej strefy, która powinna być obsługiwana niezależnie od czujnika nawadniania, należy podłączyć przewód brązowy interfejsu sterującego SMRT-Y do odpowiedniego zacisku. Od tej pory obie strefy będą obsługiwane niezależnie od czujnika wilgotności.
5. Należy włączyć sterownik i odczekać, aż interfejs sterujący SMRT-Y przeprowadzi pomiar wilgotności gleby. Odczyt powinien się pojawić na wyświetlaczu po 4-5 sekundach. Pojawienie się wartości zerowej oznacza, że przewody czujnika nie zostały prawidłowo podłączone i konieczne jest sprawdzenie poprawności połączeń oraz przeprowadzenie stosownej korekty. Wyświetlenie wartości niezerowej wskazuje, że czujnik został podłączony poprawnie i można przystąpić do nakładania osłonek żelowych na połączenia przewodów czujnika.

## Uwagi specjalne

1. Czujnik wilgotności gleby SMRT-Y jest kompatybilny z instalacjami wykorzystującymi przekaźniki w celu uruchamiania pomp.
2. Czujnik wilgotności gleby SMRT-Y może pracować w instalacjach obsługujących kilka sekcji lub zaworów jednocześnie.
3. Czujnik wilgotności gleby SMRT-Y może współpracować z Czujnikiem deszczu firmy Rain Bird (symbol: RSDBEX). System działa w następujący sposób:
  - Należy podłączyć Czujnik deszczu do zacisków sterownika zgodnie ze stosownymi instrukcjami.
  - Należy podłączyć interfejs sterujący SMRT-Y do sterownika w sposób opisany w niniejszym podręczniku użytkownika.
  - W chwili aktywacji czujnika deszczu nastąpi przerwanie obwodu z przewodem wspólnym i zasilanie interfejsu sterującego SMRT-Y może zostać odłączone. Gdyby tak się stało, wyświetlacz wygaśnie, a interfejs sterujący przestanie funkcjonować, dopóki czujnik deszczu nie wyschnie. Dane zaprogramowane w SMRT-Y nie zostaną utracone. Nawet jeżeli interfejs sterujący pracował w trybie pominięcia czujnika, ten tryb zostanie przywrócony po ponownym podłączeniu zasilania.
  - Gdy zasilanie zostanie przywrócone, interfejs sterujący SMRT-Y natychmiast dokona odczytu wilgotności gleby i ustawi jeden z trybów: „Nawadnianie zawieszony” lub „Nawadnianie dozwolone”. Wymóg 30 minutowego opóźnienia zostanie anulowany i zmiana trybu będzie mogła zostać wprowadzona niezwłocznie.
4. Długotrwała ekspozycja w bezpośrednim słońcu może doprowadzić do uszkodzenia wyświetlacza LCD interfejsu sterującego SMRT-Y. W przypadku instalacji w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym należy zastosować osłonę ochronną (patrz Rysunek 12).

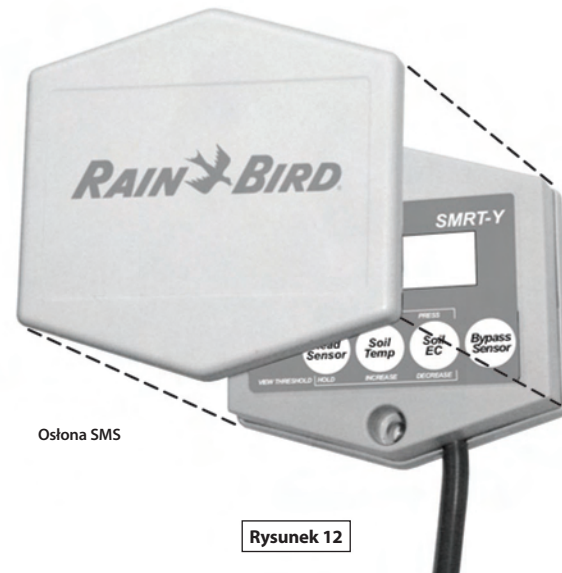

Rysunek 12

## Rozwiązywanie problemów

Objaw	Potencjalna przyczyna	Korekta
Wyświetlacz pozostaje pusty.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nie podłączono zasilania.</li> <li>Wtyczka sterownika nie jest podłączona do zasilania.</li> <li>Nastąpiła aktywacja Czujnika deszczu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Należy przywrócić zasilanie interfejsu sterującego SMRT-Y poprzez podłączenie przewodu pomarańczowego z właściwym zaciskiem napięcia przemiennego 24 VAC znajdującym się w sterowniku.</li> <li>Należy podłączyć przewód zasilający sterownika.</li> </ul>
Wyświetlacz pokazuje „00”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Czujnik został odłączony.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Należy sprawdzić czy Czujnik deszczu został aktywowany i ponownie zapoznać się z sekcją dotyczącą instalacji czujnika.</li> <li>Należy sprawdzić wszystkie połączenia dochodzące do czujnika i wychodzące z interfejsu sterującego SMRT-Y.</li> </ul>
Nawadnianie nie odbywa się.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sterownik nie jest skonfigurowany.</li> <li>Poziom wilgotności gleby nie jest niższy od ustawionej wartości progowej.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Należy się upewnić, że sterownik jest włączony i pracuje.</li> <li>Należy dokonać odczytu wilgotności gleby. Jeżeli odczyt przekracza ustawioną wartość progową, wtedy nawadnianie nie odbywa się ze względu na wystarczający poziom wilgotności.</li> </ul>
Nie ma zmian w sposobie nawadniania.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przewód wspólny COM został odłączony.</li> <li>Przewód zielony lub czerwony interfejsu sterującego SMRT-Y nie jest połączony z właściwą strefą.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Należy sprawdzić poprawność podłączenia przewodu wspólnego COM.</li> <li>Należy sprawdzić okablowanie interfejsu sterującego SMRT-Y.</li> </ul>



W celu zachowania zgodności z Dyrektywą Europejską 2002/96/CE oraz Normą EN50419:2005, urządzenie to nie może być wyrzucane wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Urządzenie musi zostać poddane właściwej, selektywnej procedurze utylizacji w celu odzyskania kosztów. Współpraca w tym zakresie przyczynia się do poszanowania środowiska naturalnego i ochrony zasobów naturalnych.





[www.rainbird.com/WR2](http://www.rainbird.com/WR2)

**Rain Bird Corporation**

6991 E. Southpoint Road  
Tucson, AZ 85756 USA  
Phone: +1 (520) 741-6100  
Fax: +1 (520) 741-6522

**Rain Bird Corporation**

970 West Sierra Madre Avenue  
Azusa, CA 91702 USA  
Phone: +1 (626) 812-3400  
Fax: +1 (626) 812-3411

The Intelligent Use of Water™

[www.rainbird.com](http://www.rainbird.com)

**Rain Bird International, Inc.**

1000 West Sierra Madre Ave.  
Azusa, CA 91702 USA  
Phone: +1 (626) 963-9311  
Fax: +1 (626) 852-7343

**Rain Bird Europe SNC**

900 Rue Ampère, BP 72000  
13792 Aix en Provence Cedex 3  
FRANCE  
Tel: (33) 4 42 24 44 61  
Fax: (33) 4 42 24 24 72  
[rbe@rainbird.fr](mailto:rbe@rainbird.fr) - [www.rainbird.eu](http://www.rainbird.eu)

**Rain Bird France SNC**

900 Rue Ampère, BP 72000  
13792 Aix en Provence Cedex 3  
FRANCE  
Tel: (33) 4 42 24 44 61  
Fax: (33) 4 42 24 24 72  
[rbe@rainbird.fr](mailto:rbe@rainbird.fr) - [www.rainbird.fr](http://www.rainbird.fr)

**Rain Bird Ibérica. S.A.**

Polígono Ind. Prado del Espino  
C/Forjadores, nº 12  
28660 Boadilla Del Monte Madrid  
ESPAÑA  
Tél: (34) 91 632 48 10  
Fax: (34) 91 632 46 45  
[rbib@rainbird.fr](mailto:rbib@rainbird.fr) - [www.rainbird.es](http://www.rainbird.es)

**Rain Bird Desutschland GmbH**

Oberjesinger Str. 53  
71083 Herrenberg-Kuppingen  
DEUTSCHLAND  
Tel: (49) 07032 99010  
Fax: (49) 07032 9901 11  
[rbd@rainbird.fr](mailto:rbd@rainbird.fr) - [www.rainbird.de](http://www.rainbird.de)

**Rain Bird Sverige AB**

Fleningeväen 315  
260 35 Ödåkra  
SWEDEN  
Tel: (46) 42 25 04 80  
Fax: (46) 42 20 40 65  
[rbs@rainbird.fr](mailto:rbs@rainbird.fr) - [www.rainbird.se](http://www.rainbird.se)

**Rain Bird Turkey**

İstiklal Mahallesi,  
Alemdağ Caddesi, N° 262  
81240 Ümraniye İstanbul  
Türkiye  
Phone: (90) 216 443 75 23  
Fax (90) 216 461 74 52